

콘텐츠 테이블

버전 1.6.0 (V1.6.0_230602)

1

날짜

1

신규 기능 및 개선

1

버그 수정

1

버전 1.6.0 (V1.6.0_230602)

날짜

2023-06-08

신규 BLE 칩 및 SE 프로세서가 적용된 장치의 경우 펌웨어를 v1.5.0으로 업그레이드 한 뒤 하위 버전으로 다운그레이드 할 수 없습니다.
기존 BLE 칩 및 SE 프로세서가 적용된 장치는 하위 버전으로 다운그레이드 할 수 있습니다.
장치의 신규 BLE 칩 및 SE 프로세서 적용 여부는 장치의 시리얼 번호를 확인한 뒤 슈프리마 홈페이지(supremainc.com)에 문의하십시오.

신규 기능 및 개선

1. 신규 SE 프로세서 및 신규 펌웨어 지원
2. 보안성이 향상된 진단 도구와 연동되도록 펌웨어 개선
3. 카드 인증 시 데이터베이스 및 캐시 메모리가 깨져 인증에 실패하는 것을 방지하기 위한 구조 개선
4. 사용자 정보 업데이트 시 원하는 정보만 선택하여 업데이트 할 수 있도록 개선 (BioStar 2.9.0 버전 이상에서 호환)

버그 수정

1. iOS에서 BLE 모바일 카드로 인증하면 인증되지 않고 간헐적으로 장치가 재시작되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
2. 카드 인증 속도가 이전 버전보다 느려진 문제 (발생 버전: v1.5.0)
3. 슬레이브로 연결된 장치에서 보안 탬퍼가 발생한 경우 OSDP ID도 삭제되도록 개선 (발생 버전: v1.0.0)
4. 카드를 사용하여 장치에 인증할 때 정상적으로 인증되던 카드가 간헐적으로 인증 실패하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
5. 유효하지 않은 커스텀 리소스 적용 시 장치가 재시작되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
6. BioStar 2에서 출입 그룹에 포함된 모든 사용자를 삭제해도 장치의 사용자 정보에서 출입 그룹이 삭제되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
7. 일부 HID iCLASS Seos 카드 인식에 실패하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
8. 장치에 연결된 LAN 케이블을 분리 후 다시 연결했을 때 DHCP로 IP가 할당되는 시간이 오래걸리는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
9. 입력 신호에 의한 경비 시작/해제를 설정한 후 입력 신호가 발생하면 경비/해제 로그와 도어 잠금 로그가 생성되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

10. 슬레이브 장치의 릴레이를 출입문에 사용하고 있을 때 인증에 성공해도 출입문이 열리지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bln2_revision_note_160&rev=1687328168

Last update: **2023/06/21 15:16**