

콘텐츠 테이블

버전 1.7.0 (V1.7.0_251027)	1
날짜	1
신규 기능 및 개선	1
버그 수정	1

버전 1.7.0 (V1.7.0_251027)

날짜

2025-10-29

- 신규 BLE 칩 및 SE 프로세서가 적용된 장치의 경우 펌웨어를 v1.5.0 이상으로 업그레이드한 뒤 하위 버전으로 다운그레이드할 수 없습니다. 기존 BLE 칩 및 SE 프로세서가 적용된 장치는 하위 버전으로 다운그레이드할 수 있습니다.
- 펌웨어를 v1.7.0 이상으로 업그레이드한 뒤 하위 버전으로 다운그레이드할 수 없습니다.
- 장치의 신규 BLE 칩 및 SE 프로세서 적용 여부 및 펌웨어 다운그레이드 가능 여부는 장치의 시리얼 번호를 확인한 뒤 슈프리마 홈페이지(<https://supremainc.com>)에 문의하세요.

신규 기능 및 개선

1. 전체 관리자 권한을 갖는 **마스터 관리자** 설정 기능 지원
2. 글로벌 사이버 보안 표준 및 최신 보안 요구사항 반영
3. **보안 탭퍼** 기능을 지원하는 장치를 구분하도록 개선

버그 수정

1. BioStar 2에서 장치의 네트워크 설정을 변경하면 장치가 재시작되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
2. 카드가 2개 이상 등록되어있는 사용자가 Wiegand 출력 장치에 카드 인증 시 인증한 카드가 아닌 다른 카드의 ID가 출력되는 문제 (발생 버전: v1.6.0)
3. 슬레이브로 연결된 DM-20의 특정 Supervised Input 포트에서 경비 시작/해제 시 비정상적으로 동작하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
4. Wiegand 포맷 25비트 이하의 카드 데이터를 인식하지 못하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
5. **작업 조건 및 동작**에서 신호 입력을 2개 이상 설정하면 설정한 개수만큼 신호 입력 로그와 장치 잠금 로그가 반복적으로 출력되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
6. 발급된 스마트 카드의 카드 ID가 32자리인 경우, Wiegand 리더에 인증 시 카드 데이터가 정상적으로 인식되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bln2_revision_note_170

Last update: **2025/11/12 14:40**