

콘텐츠 테이블

- 1.9.0 Version (V1.9.0_200924) 1
 - Release 1
 - 신규 기능 및 개선 1
 - 주요 버그 수정 1
 - 버그 수정 1

1.9.0 Version (V1.9.0_200924)

Release

2020-10-16

신규 기능 및 개선

1. 장치 ID 변경 기능 지원
2. 장치 보안 강화
 - 암호화되지 않은 통신 연결 제한
 - 암호화 키 보안 강화
 - 사용자 정보 암호화 및 마이그레이션 지원
3. 안티패스백 구역 규칙이 실제 출입문의 상태에 따라 동작하도록 개선
4. 엘리베이터 제어 시 층별 스케줄 개방 구역 기능 지원
5. 신규 장치 연결 지원
 - XPass D2 (Rev 2)
6. 모바일 출입카드 V1.1 지원
7. LED 상태 표시등 색상 변경

주요 버그 수정

1. 장치 연결이 해제된 동안 발생한 로그가 장치 재연결 이후에도 BioStar 2에 전송되지 않는 문제
2. 짧은 주기로 연속 인증을 시도할 경우 Wiegand 출력이 정상적으로 동작하지 않는 문제

버그 수정

1. OM-120, XPass D2를 슬레이브 장치로 연결하면 OSDP 보안 세션 오류가 발생하는 문제
2. 장치 관리자로 설정된 사용자를 재전송할 경우 해당 사용자가 관리자 메뉴에 진입할 수 없는 문제
3. 마스터 장치를 재부팅하여 '탐퍼 켜짐 (Tamper On)' 이벤트가 발생할 때 슬레이브 장치에 설정된 작업 조건 및 동작 중 출력만 동작하는 문제
4. 슬레이브 장치에 보안 탐퍼가 발생하여 마스터 장치와 연결이 끊어진 경우 다시 연결되지 않는 문제

5. 장치 펌웨어를 업그레이드한 뒤 전체 또는 사용자 데이터를 USB로 내보내고 다시 사용자를 가져오기 할 경우 이벤트 로그가 삭제되는 문제
6. RS-485 통신 키로 인해 마스터-슬레이브 연동 오류가 발생하는 문제
7. 지문 템플릿을 업데이트할 때 장치 전원을 껐다가 다시 켤 경우 사용자가 삭제되는 문제
8. 보안 크리덴셜 카드를 발급한 뒤 장치에서 인증하면 'Auth Unexpected Credential'로 인증 실패가 발생하는 문제
9. 글로벌 안티패스백 위반 시 인증 성공 로그가 2회 발생하는 문제
10. 카드 형식별 선택 옵션에서 SEOS를 선택하지 않고, 스마트 카드 레이아웃을 설정한 뒤 iCLASS SEOS 카드로 인증할 경우 오류가 발생하는 문제
11. PIN 인증에 실패하는 문제
12. 장치 펌웨어를 업그레이드한 뒤 전체, 사용자, 로그 데이터에 대한 USB 내보내기에 실패하는 문제
13. 슬레이브 장치에서 '잘못된 페이로드 정보입니다.' 메시지가 발생한 뒤 비정상적으로 슬레이브 장치의 연결이 끊기고 재연결이 불가능한 문제
14. RS-485 연결 시 잠금 상태의 장치를 재부팅하면 슬레이브 장치가 잠금 해제로 동작하는 문제
15. SDK를 이용해 공장 초기화를 실행할 경우 장치 리소스(로그 이미지)가 초기화되지 않는 문제
16. 협박 지문으로 등록한 지문 인증을 실패하는 문제
17. SSL 보안 통신 중 펌웨어를 업그레이드하거나 사용자를 전송할 때 장치가 재부팅되거나 시간 초과되는 문제
18. 인증 모드 편집, 삭제, 추가가 동작하지 않는 문제
19. 출력 신호 지연이 반복적으로 발생할 경우 정상적으로 동작하지 않는 문제
20. 장치를 슬레이브로 연결하였을 때 작업 조건 및 동작에서 출력 포트를 설정할 수 없는 문제
21. 지문 센서를 초기화한 뒤 간헐적으로 런타임 충돌이 발생하는 문제
22. 슬레이브 장치에서 스마트 카드 및 얼굴로 인증하면 마스터 장치가 재부팅되는 문제
23. 바이트 순서를 LSB로, Wiegand 출력 정보를 사용자 ID로 설정한 뒤 지문 인증으로 인증하면 장치가 재부팅되는 문제
24. Wiegand 출력 장치에서 카드를 등록한 뒤 다른 사용자에게 등록된 지문으로 Wiegand 출력 시 장치가 정상적으로 동작하지 않는 문제
25. RFCore-HID SAM 통신 중 프로토콜 패킷을 생성하는 코드가 127을 초과할 경우 정상적으로 동작하지 않는 문제
26. 스케줄 개방 및 수동 잠금이 설정된 상태에서 마스터 장치가 재부팅될 경우 스케줄 개방으로 동작하는 문제
27. 장치와 보안 통신을 사용할 때 인증서가 저장된 슬레이브 장치를 연결할 경우 연결이 끊어지는 문제

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bs2_revision_note_190&rev=1621293849

Last update: **2021/05/18 08:24**