

콘텐츠 테이블

버전 1.2.0 (V1.2.0_201020)

1

날짜

1

신규 기능 및 개선

1

주요 버그 수정

1

버그 수정

2

버전 1.2.0 (V1.2.0_201020)

날짜

2020-11-04

신규 기능 및 개선

1. 장치 ID 변경 기능 지원
2. 장치 보안 강화
 - 암호화되지 않은 통신 연결 제한
 - 암호화 키 보안 강화
 - 사용자 정보 암호화 및 마이그레이션 지원
3. 안티패스백 구역 규칙이 실제 출입문의 상태에 따라 동작하도록 개선
4. 엘리베이터 제어 시 층별 스케줄 개방 구역 기능 지원
5. 서버 매칭 지원
6. 모바일 출입카드 V1.1 지원
7. 안경 착용자에 대한 얼굴 인증 알고리즘 개선
8. 신규 얼굴 템플릿 지원

슬레이브로 연결한 얼굴 인증 장치의 펌웨어가 최신 버전(FaceStation 2: 1.4.0 이상, FaceLite: 1.2.0 이상)일 경우 기존 템플릿과 호환하지 않아 인증에 실패할 수 있습니다.

9. 최대 사용자 수 (1:N) 확대

- 기존: 3,000명
- 변경: 4,000명

10. 신규 장치 연결 지원

- XPass D2 (Rev 2)

주요 버그 수정

1. 장치 연결이 해제된 동안 발생한 로그가 장치 재연결 이후에도 BioStar 2에 전송되지 않는 문제

버그 수정

1. RS-485 연결 시 연결 상태 아이콘이 표시되지 않는 문제
2. 슬레이브 장치의 인증 모드가 마스터 장치의 인증 모드에 따라 설정되도록 수정
3. 장치를 타사 시스템과 OSDP로 연결했을 때 카드 데이터가 잘못된 BitCount로 출력되는 문제
4. OM-120, XPass D2를 슬레이브 장치로 연결하면 OSDP 보안 세션 오류가 발생하는 문제
5. RS-485 통신 키로 인해 마스터-슬레이브 연동 오류가 발생하는 문제
6. 글로벌 안티패스백 위반 시 인증 성공 로그가 2회 발생하는 문제
7. PIN 인증에 실패하는 문제
8. 슬레이브 장치에서 '잘못된 페이로드 정보입니다.' 메시지가 발생한 뒤 비정상적으로 슬레이브 장치의 연결이 끊기고 재연결이 불가능한 문제
9. SDK를 이용해 공장 초기화를 실행할 경우 장치 리소스(로고 이미지)가 초기화되지 않는 문제
10. SSL 보안 통신 중 펌웨어를 업그레이드하거나 사용자를 전송할 때 장치가 재부팅되거나 시간이 초과되는 문제
11. 인증 모드 편집, 삭제, 추가가 동작하지 않는 문제
12. 출력 신호 지연이 반복적으로 발생할 경우 장치가 정상적으로 동작하지 않는 문제
13. 작업 조건 및 동작에서 연결된 BioStation 2의 출력 포트를 설정할 수 없는 문제
14. 얼굴 등록 및 인증 관련 센서 설정 API 수정
15. 슬레이브 장치에서 스마트 카드 및 얼굴로 인증하면 마스터 장치가 재부팅되는 문제
16. 바이트 순서를 LSB로, Wiegand 출력 정보를 사용자 ID로 설정한 뒤 지문으로 인증하면 장치가 재부팅되는 문제
17. 카드 형식별 옵션을 설정하여 장치가 알 수 없는 카드를 인식할 수 있도록 수정

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:fl_revision_note_120

Last update: **2023/07/31 17:17**