

콘텐츠 테이블

버전 1.2.3 (V1.2.3_230926)

1

날짜

1

신규 기능 및 개선

1

버그 수정

1

버전 1.2.3 (V1.2.3_230926)

날짜

2023-09-27

X-Station 2 모델 중 XS2-APB, XS2-QAPB, XS2-OAPB 타입은 SE 프로세서를 통해 HID iClass 카드 타입을 지원하고 있습니다.

신규 SE 프로세서가 적용된 장치의 경우 펌웨어를 v1.1.4 이상으로 업그레이드한 뒤 하위 버전으로 다운그레이드할 수 없으며, 하위 버전에서 커스터마이징한 펌웨어도 다운그레이드할 수 없습니다.

기존 SE 프로세서가 적용된 장치는 하위 버전으로 다운그레이드할 수 있습니다.

장치의 신규 SE 프로세서 적용 여부 및 펌웨어 다운그레이드 가능 여부는 장치의 시리얼 번호를 확인한 뒤 슈프리마 홈페이지(supremainc.com)에 문의하세요.

신규 기능 및 개선

1. 장치 부팅 후 1분 동안 설정 카드를 CSN으로 인식하지 않도록 개선

버그 수정

1. 스마트 카드 바이트 순서 설정 수정 (발생 버전: v1.2.1)
 - Wiegand 또는 OSDP 출력 사용 시 Wiegand 출력 정보를 사용자 ID로 설정한 경우에도 스마트 카드 바이트 순서에 영향을 받도록 수정
2. 일부 HID iCLASS Seos 카드 인식에 실패하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
3. BioStar 2에서 사용자의 **카드 포맷** 시 장치가 꺼지는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
4. **화면 보호기**가 동작하던 장치를 장기간 사용하지 않은 경우 검은 화면이 나타나고 먹통이 되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
5. 마스터 장치를 재시작했을 때 장치의 **이벤트 로그**에 재시작 로그가 생성되지 않는 문제 (발생 버전: v1.2.0)
6. 특정 기간(약 49일 이상) **QR/바코드** 인증을 사용해 온 장치에서 QR 인증이 동작하지 않는 문제 (발생 버전: v1.2.0)

7. BioStar 2에서 장치의 **네트워크** 설정을 변경하면 장치가 재시작되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

8. 장치에 연결된 LAN 케이블을 분리 후 다시 연결했을 때 DHCP로 IP가 할당되는 시간이 오래걸리는 문제 (발생 버전: v1.2.0)

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge./doku.php?id=ko:xs2_revision_note_123&rev=1696382632

Last update: **2023/10/04 10:23**