

콘텐츠 테이블

버전 2.2.1 (V2.2.1_241204)

1

날짜

1

신규 기능 및 개선

1

버그 수정

1

버전 2.2.1 (V2.2.1_241204)

날짜

2024-12-09

신규 SE 프로세서가 적용된 장치의 경우 펌웨어를 v2.1.0 이상으로 업그레이드한 뒤 하위 버전으로 다운그레이드할 수 없으며, 하위 버전에서 커스터마이징한 펌웨어도 다운그레이드할 수 없습니다.
기존 SE 프로세서가 적용된 장치는 하위 버전으로 다운그레이드할 수 있습니다.
장치의 신규 SE 프로세서 적용 여부 및 펌웨어 다운그레이드 가능 여부는 장치의 시리얼 번호를 확인한 뒤 슈프리마 홈페이지(<https://supremainc.com>)에 문의하세요.

신규 기능 및 개선

1. 신규 LCD 디스플레이 적용

v2.2.0 이하 펌웨어가 설치된 장치의 경우 반드시 펌웨어를 최신 버전으로 업그레이드한 뒤 신규 LCD 디스플레이 교체를 진행하세요. 신규 LCD 디스플레이가 적용된 장치의 경우 펌웨어를 v2.2.1 이상으로 업그레이드한 뒤 v2.2.1 이전 버전으로 다운그레이드할 수 없습니다.

버그 수정

- 펌웨어 업그레이드 후 기존에 사용 중이던 카드가 인증에 실패하는 문제 (발생 버전: v2.2.0)
- TCM10을 연결하여 **열화상 카메라** 모드를 사용 중일 때 얼굴 인증 화면이 비정상적으로 출력되는 문제 (발생 버전: v2.0.1)
- DESFire 고급 설정**을 사용하여 설정된 커스텀 스마트 카드가 인식에 실패하는 문제 (발생 버전: v2.2.0)
- 신규 SE 칩 펌웨어를 사용하는 환경에서 일부 스마트 카드 인식에 실패하는 문제 (발생 버전: v2.1.4)

5. 인증 결과 표시 옵션 중에서 첫 문자만 표시 옵션이 올바르게 적용되지 않는 문제 (발생 버전: v2.2.0)
6. 1:N 크리덴셜을 가진 5만명 이상의 사용자를 장치로 전송한 후 펌웨어를 업그레이드하면 장치가 멈추는 문제 (발생 버전: v2.1.1)
7. 카드가 2개 이상 등록되어있는 사용자가 Wiegand 출력 장치에 카드 인증 시 인증한 카드가 아닌 다른 카드의 ID가 출력되는 문제 (발생 버전: v2.1.1)

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge./doku.php?id=ko:fsf2_revision_note_221&rev=1734569010

Last update: **2024/12/19 09:43**