

콘텐츠 테이블

버전 1.4.2 (V1.4.2_241025)	1
날짜	1
신규 기능 및 개선	1
버그 수정	1

버전 1.4.2 (V1.4.2_241025)

날짜

2024-10-28

신규 BLE 칩이 적용된 장치의 경우 펌웨어를 v1.3.1 이상으로 업그레이드 한 뒤 하위 버전으로 다운그레이드 할 수 없습니다.

기존 BLE 칩이 적용된 장치는 하위 버전으로 다운그레이드 할 수 있습니다.

장치의 신규 BLE 칩 적용 여부 및 펌웨어 다운그레이드 가능 여부는 장치의 시리얼 번호를 확인한 뒤 슈프리마 홈페이지(<https://supremainc.com>)에 문의하세요.

신규 기능 및 개선

1. Device Manager 애플리케이션을 통한 장치 펌웨어 업그레이드 지원
2. 슬레이브 장치의 전송 속도를 설정할 수 있는 기능 추가
3. SDK에서 GetLogWithFilter 함수를 이용해 사용자 정보 업데이트 성공 이벤트 로그를 가져올 수 있도록 개선
4. RS-485 통신 품질 개선

버그 수정

1. 장치에서 삭제된 이미지 로그가 서버에 계속 업로드되는 문제 (발생 버전: v1.3.1)
2. 특정 iOS에서 Device Manager 애플리케이션 v1.1.8 실행 시 장치가 연결되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
3. **키패드로 카드 ID 입력** 옵션이 활성화된 상태에서 키패드를 사용해 등록되지 않은 카드 ID를 입력했을 때 이벤트 로그에 카드 ID 값이 다르게 기록되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
4. 장치가 서버와 연결되지 않은 상태에서 32자리 사용자 ID를 가진 사용자가 장치에 인증했을 경우, 장치가 서버와 다시 연결된 후에도 BioStar 2에 인증 이벤트 로그가 업데이트되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
5. 32자로 저장된 사용자 ID가 특정 이벤트 로그에서 31자까지만 표기되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
6. 펌웨어 업그레이드 후 기존에 사용 중이던 카드가 인증에 실패하는 문제 (발생 버전: v1.4.1)
7. **서버와 시간 동기화** 옵션을 해제한 후 장치의 시간을 변경할 경우 장치가 비정상적으로 재시작되는 문제 (발생 버전: v1.4.1)
8. **RS-485** 모드가 **슬레이브**로 설정된 상태에서 장치의 **커스텀 스마트 카드 레이아웃**과 **바이트 순서**가 설정한대로 저장되지 않는 문제 (발생 버전: v1.4.1)
9. 슈프리마 스마트 카드 레이아웃에 기본 사이트 키만 설정되어 있고, 커스텀 스마트 카드 레이아웃에

보조 사이트 키만 설정된 상태에서 장치를 재시작할 경우, 장치가 커스텀 스마트 카드를 CSN 카드로 인식하는 문제 (발생 버전: v1.4.1)

10. 신규 SE 칩 펌웨어를 사용하는 환경에서 일부 스마트 카드 인식에 실패하는 문제 (발생 버전: v1.4.1)

11. **커스텀 스마트 카드 레이아웃**이 **보조 사이트 키**로 설정된 DESFire 스마트 카드가 CSN 카드로 인식되는 문제 (발생 버전: v1.4.1)

12. **DESFire 고급 설정**을 사용하여 설정된 커스텀 스마트 카드가 인식에 실패하는 문제 (발생 버전: v1.4.1)

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:xp2_revision_note_142&rev=1731548884

Last update: **2024/11/14 10:48**