

콘텐츠 테이블

- 1.5.0 버전 (V1.5.0_190708) 1
 - 날짜 1
 - 신규 기능 및 개선 1
 - 주요 버그 수정 1
 - 버그 수정 2

1.5.0 버전 (V1.5.0_190708)

날짜

2019-07-12

신규 기능 및 개선

1. OSDP 표준화

- 타사 컨트롤러와 연결할 때 OSDP V2.1.7 프로토콜을 준수하도록 개선

2. 안티 테일게이팅(따라 들어가기 방지) 지원

3. 중복 지문 검사 지원

4. Wiegand 인증 결과 출력 옵션 설정 지원

- 사용자 ID 및 카드 ID

5. 장치 일괄 편집을 이용해 관리자를 추가할 때 새로운 설정이 적용되는 방식 변경

- 기존: 기존 설정에 새로 설정한 내용을 덮어쓰는 방식
- 변경: 기존 설정에 새로 설정한 내용을 추가하는 방식

6. 추가 가능한 관리자 수 확대

7. 최대 층 등급 수 확대

8. 카드 형식별 선택 옵션 지원

9. 사용자별 APB 해제 지원

10. 모듈 펌웨어 버전을 확인할 수 있도록 지원

11. 최신 버전 I/O 모듈 Micom 지원 (V1.3.1)

12. 신규 장치 연결 지원

- XPass 2(XP2-MDPB, XP2-GDPB, XP2-GKDPB)

주요 버그 수정

1. 스케줄 개방 구역에 구성된 출입문이 스케줄 개방에 의해 열려 있을 때 해당 구역을 삭제하면 출입문이 잠기지 않는 문제
2. 카드 인증 시 캐시 메모리가 깨져 인증에 실패하는 것을 방지하기 위한 코드 적용

버그 수정

1. 지문 인증 성공 후 연속으로 입력되는 동일 지문에 대해 로그가 남지 않도록 수정
2. 오인증 개선 알고리즘 적용
3. 근태 모드에서 설정한 코드 값이 유지되지 않는 문제
4. SDK를 이용해 필터링된 로그를 가져올 때 시작 시간이 UTC 기준으로 적용되지 않는 문제
5. 경비 구역에서 지연 시간 동안 대기음이 발생할 때 마스터 장치와의 연결을 해제해도 대기음이 멈추지 않고 출력되는 문제
6. 미지원 장치(FaceStation 2, FaceLite)를 지원하는 문제
7. EM 카드를 연속적으로 인식하는 문제
8. 경비 구역에서 경비가 개시된 상태일 때 마스터 장치와 연결이 끊긴 경우, 경비가 해제되었음에도 마스터 장치 재연결 시 UI상에 '경비 개시'로 표시되는 문제
9. 엘리베이터 연결이 끊긴 상태에서 발생한 인증에 대해 재연결한 뒤 릴레이가 동작하는 문제
10. 다중 인증 모드를 사용할 때 마스터 장치와 슬레이브 장치에서 다음 크리덴셜 입력 화면의 타이틀이 다르게 표시되는 문제
 - 기존: 마스터 장치(사용자 ID, 사용자 이름), 슬레이브 장치(사용자 ID)
 - 변경: 마스터 장치와 슬레이브 장치(사용자 ID, 사용자 이름)
11. 전체 사용자를 삭제한 뒤 최대 개수의 사용자를 전송할 때 장치가 재시작되는 문제
12. 최대 개수의 사용자가 등록된 상태에서 펌웨어 업그레이드 시 장치가 재시작되는 문제
13. 슬레이브 장치가 슬레이브 장치에 설정한 인증 대기 시간이 아닌 마스터 장치에 설정한 인증 대기 시간에 따라 동작하는 문제
14. 이중 인증 대기 시간 초과 메시지가 늦게 출력되는 문제
15. 지문 템플릿 200,000개를 초과해 사용자가 등록된 상태에서 지문 인증으로 관리자 메뉴에 진입을 시도할 때 오류 문구가 정상적으로 출력되지 않으며, 진입이 가능한 문제

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bsl2_revision_note_150

Last update: **2021/05/17 13:03**