

콘텐츠 테이블

1.1.0 버전 (V1.1.0_180317)	1
날짜	1
신규 기능 및 개선	1
버그 수정	1

1.1.0 버전 (V1.1.0_180317)

날짜

2018-03-26

신규 기능 및 개선

1. 인터락 구역 지원
2. 네트워크를 제외한 초기화 지원
3. 일광 절약 시간 설정 지원
4. 협박 지문에 대한 작업 조건 및 동작 개선
5. 데이터베이스에 저장되는 주요 정보 암호화 키를 서버마다 다르게 처리하도록 개선
6. 보안 탬퍼 지원
7. ISO14443A 10 Byte CSN 지원
8. BioLite N2, XPass D2 연결 지원

버그 수정

1. 슬레이브 장치의 화면을 사용자 로고로 변경 시 RS-485 연결이 해제되는 문제
2. RS-485 암호화 키가 설정된 상태에서 마스터 장치보다 슬레이브 장치의 부팅 완료가 늦을 경우, 슬레이브 장치의 연결이 해제되는 문제
3. 엘리베이터를 화재 경보 구역으로 구성한 경우 화재 경보 발생 후 알람이 해제되면 릴레이 동작이 꺼지는 문제
4. RS-485 속도를 지원하지 않는 값으로 설정할 경우 이전 값을 유지하도록 수정
5. 작업 조건 및 동작에서 Supervised Input의 기간이 설정과 다르게 동작하는 문제
6. 경비 구역 내 침입 센서의 입력 정보와 문 열림 정보가 로그로 출력되도록 수정
7. 동작 신호 출력의 지연 시간이 슬레이브 장치에는 적용되지 않는 문제

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:cs40_revision_note_110

Last update: **2021/05/25 13:35**