

콘텐츠 테이블

버전 1.5.4 (V1.5.4_230927)	1
날짜	1
신규 기능 및 개선	1
버그 수정	1

버전 1.5.4 (V1.5.4_230927)

날짜

2023-10-24

신규 SE 프로세서가 적용된 장치의 경우 펌웨어를 v1.5.3 이상으로 업그레이드한 뒤 하위 버전으로 다운그레이드할 수 없으며, 하위 버전에서 커스터마이징한 펌웨어도 다운그레이드할 수 없습니다.
기존 SE 프로세서가 적용된 장치는 하위 버전으로 다운그레이드할 수 있습니다.
장치의 신규 SE 프로세서 적용 여부 및 펌웨어 다운그레이드 가능 여부는 장치의 시리얼 번호를 확인한 뒤 슈프리마 홈페이지(supremainc.com)에 문의하세요.

신규 기능 및 개선

1. 사용자 정보 업데이트 시 원하는 정보만 선택하여 업데이트할 수 있도록 개선 (BioStar 2.9.0 버전 이상에서 호환)

버그 수정

1. iOS에서 BLE 모바일 카드로 인증하면 인증되지 않고 간헐적으로 장치가 재시작되는 문제 (발생 버전: v1.4.0)
2. BioStar 2에서 출입 그룹에 포함된 모든 사용자를 삭제해도 장치의 사용자 정보에서 출입 그룹이 삭제되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
3. 일부 HID iCLASS Seos 카드 인식에 실패하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
4. 입력 신호에 의한 경비 시작/해제를 설정한 후 입력 신호가 발생하면 경비/해제 로그와 도어 잠금 로그가 생성되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
5. 슬레이브 장치의 릴레이를 출입문에 사용하고 있을 때 인증에 성공해도 출입문이 열리지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
6. BioStar 2에서 등록한 사용자를 장치에 전송했을 때 얼굴 또는 카드로 인증하면 간헐적으로 인증되지 않고 장치가 재시작되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
7. 마스터 장치를 재시작했을 때 장치의 **이벤트 로그**에 재시작 로그가 생성되지 않는 문제 (발생 버전:

v1.5.3)

8. 펌웨어 버전에 따라 동일한 입력에 대한 글로벌 APB 동작이 다른 문제 (발생 버전: v1.5.0)

9. **화면 보호기**가 동작하던 장치를 장기간 사용하지 않은 경우 검은 화면이 나타나고 먹통이 되는 문제 (발생 버전: v1.4.0)

10. BioStar 2에서 장치의 **네트워크** 설정을 변경하면 장치가 재시작되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:fs2_revision_note_154

Last update: **2023/11/01 13:13**