

콘텐츠 테이블

버전 1.1.2 (V1.1.2_211220)	1
날짜	1
신규 기능 및 개선	1
버그 수정	1

버전 1.1.2 (V1.1.2_211220)

날짜

2021-12-22

신규 기능 및 개선

1. QR/바코드 인식 성능 개선
2. 물체 인식에 대한 반응 속도 개선
3. 여러 제조사의 LCD 지원

버그 수정

1. 지갑 등에서 여러 장의 카드가 겹쳐진 채로 장치에서 스캔하면 장치가 비정상적으로 재부팅되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
2. 엘리베이터를 스케줄 개방 구역으로 설정하고 '사용자 인증에 의한 시작' 옵션을 활성화했을 때 출입 그룹에 속한 사용자가 인증하면 층은 정상적으로 활성화되지만, 층 해제 로그가 출력되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
3. 서버에서 장치로 사용자 데이터를 전송할 때 사용자에게 등록된 카드에 대해 중복 여부를 검사하도록 개선 (발생 버전: v1.0.0)
4. RS-485 통신이 정상적으로 이루어지고 있는 상태에서 슬레이브 장치를 재검색할 경우 마스터 장치가 재부팅되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
5. 펌웨어를 업그레이드할 때 String 리소스가 갱신되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
6. 장치 해시 키 수동 관리를 사용할 경우 PIN 인증에 실패하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
7. SDK를 이용해 관리자 메뉴에 진입한 사용자 로그를 불러올 때 사용자 ID가 표시되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
8. 간헐적으로 iCLASS Seos 카드 인식에 실패하는 문제 (XS2-APB, XS2-QAPB, XS2-OAPB) (발생 버전: v1.0.0)
9. 이중 인증을 설정한 장치에서 인증할 때 이중 인증 결과에 대해 인증 성공음이 출력되지 않고, 메인 화면이 유지되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
10. 마스터 장치를 재부팅하면 슬레이브 장치의 연결이 끊어지는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

11. 장치의 언어를 한국어로 설정하였음에도 일부 문구가 영어로 표시되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
12. 카드 연속 인증 시 장치가 재부팅되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
13. 인증서가 저장된 장치에서 전체 관리자로 메뉴 진입 시 기본값 복원 메뉴에 '루트 인증서 삭제' 항목이 표시되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
14. '네트워크 제외'를 선택해 마스터 장치를 초기화할 경우 RS-485 통신 키가 초기화됨에 따라 슬레이브 장치의 연결이 끊어지는 문제 (발생 버전: v1.0.0)

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:xs2_revision_note_112

Last update: **2022/01/28 09:42**