

콘텐츠 테이블

버전 1.5.2 (V1.5.2_240508)

1

날짜

1

신규 기능 및 개선

1

버그 수정

1

버전 1.5.2 (V1.5.2_240508)

날짜

2024-05-09

- BioEntry P2 모델 중 BEP2-OA는 SE프로세서를 통해 HID iCLASS 카드 타입을 지원합니다. 신규 SE 프로세서가 적용된 장치의 경우 펌웨어를 v1.4.4 이상으로 업그레이드한 뒤 하위 버전으로 다운그레이드할 수 없으며, 하위 버전에서 커스터마이징한 펌웨어도 다운그레이드할 수 없습니다. 기존 SE 프로세서가 적용된 장치는 하위 버전으로 다운그레이드할 수 있습니다.
- SW 기반 **위조 지문 검출** 기능이 추가된 장치의 경우 펌웨어를 v1.5.1 이상으로 업그레이드한 뒤 하위 버전으로 다운그레이드할 수 없습니다.
- 장치의 펌웨어 다운그레이드 가능 여부는 장치의 시리얼 번호를 확인한 뒤 슈프리마 홈페이지(supremainc.com)에 문의하세요.

신규 기능 및 개선

1. SDK에서 GetLogWithFilter 함수를 이용해 사용자 정보 업데이트 성공 이벤트 로그를 가져올 수 있도록 개선
2. 신규 장치 연결 지원
 - BioStation 2a (BS2A-ODPB, BS2A-OAPWB)
3. 장치 해시키 수동 관리 사용 여부와 상관없이 **보안 탬퍼** 기능을 사용할 수 있도록 개선

버그 수정

1. iClass AoC 카드와 지문을 동시에 인증하면 장치가 비정상적으로 재시작되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
2. 32자로 저장된 사용자 ID가 특정 이벤트 로그에서 31자까지만 표기되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
3. 장치가 서버와 연결되지 않은 상태에서 32자리 사용자 ID를 가진 사용자가 장치에 인증했을 경우, 장치가 서버와 다시 연결된 후에도 BioStar 2에 인증 이벤트 로그가 업데이트되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
4. 펌웨어 업그레이드 후 기존에 사용 중이던 카드가 인증에 실패하는 문제 (발생 버전: v1.5.1)
5. BioStar 2의 장치 상세 페이지에서 **서버와 시간 동기화** 설정을 해제하고 장치 시간을 가져온 다음, 장치 시간을 이전 시간으로 변경하고 시간을 적용하면 장치가 비정상적으로 재시작되는 문제 (발생 버전: v1.5.1)

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bep2_revision_note_152&rev=1718093987

Last update: **2024/06/11 17:19**