

콘텐츠 테이블

버전 1.4.0 (V1.4.0_210617)	1
날짜	1
신규 기능 및 개선	1
버그 수정	1

버전 1.4.0 (V1.4.0_210617)

날짜

2021-06-25

신규 기능 및 개선

1. 기본 해시 키를 설정해도 보안 탬퍼를 수동으로 켜거나 끌 수 있도록 개선
2. Open SSL 1.1.1i 버전 적용
3. 모바일 출입카드와 일반 RFID 카드의 이벤트 로그 분리

버그 수정

1. 스케줄 개방 구역에 구성된 슬레이브 장치의 연결이 끊어졌다가 재연결될 경우 릴레이 상태가 끊기기 전 상태로 유지되지 않는 문제 (발생 버전: v1.3.2 이하)
2. 이중 인증이 설정된 슬레이브 장치에서 두 번째 사용자 인증 성공 시 화면이 비정상적으로 표시되는 문제 (발생 버전: v1.4.0 이하)
3. BioStar 2와의 연결이 끊어진 뒤 다시 연결될 때 상황에 맞지 않는 팝업 메시지가 표시되는 문제 (발생 버전: v1.3.2 이하)
4. 버전 1.2.0 펌웨어가 설치된 슬레이브 장치를 마스터로 변경한 뒤 펌웨어를 버전 1.3.2로 업그레이드할 경우 장치가 비정상적으로 재부팅되는 문제 (발생 버전: v1.3.2 이하)
5. 엘리베이터에 스케줄 개방 구역을 설정한 뒤 마스터 장치를 재부팅할 경우 릴레이가 Off(Lock)로 동작하는 문제 (발생 버전: v1.3.2 이하)
6. 슬레이브로 연결된 장치가 비정상적으로 재부팅되는 문제 (발생 버전: v1.3.2 이하)
7. 장치를 Secure I/O 2와 연결하여 사용할 때 연결 끊김 로그가 빈번하게 발생하는 문제 (발생 버전: v1.3.2 이하)
8. 장치를 DM-20과 연결하여 사용할 때 DM-20에 연결된 Wiegand 리더를 Lock 설정한 뒤 장치를 재부팅하면 Wiegand 리더가 Unlock으로 동작하는 문제 (발생 버전: v1.3.2 이하)
9. 출입문 수동 개방 상태에서 장치를 재부팅하면 출입문이 잠긴 채로 열리지 않는 문제 (발생 버전: v1.3.2 이하)
10. 장치 관리자를 1,000명 등록한 상태에서 초기화를 진행해도 10명의 장치 관리자가 삭제되지 않고 유지되는 문제 (발생 버전: v1.3.2 이하)
11. 서버 URL 항목에 입력 가능해야 하는 특수 기호(., ?, /, *)를 입력할 수 없는 문제 (발생 버전: v1.3.2 이하)

12. 장치 펌웨어 업그레이드 후 키 입력에 반응이 없거나 사용자 인터페이스 동작이 느려지는 문제 (발생 버전: v1.3.2 이하)
13. AoC에 발급한 사용자 정보 중 지문을 신규로 등록하였을 때 기존 AoC에 발급한 지문으로 인증에 성공하는 문제 (발생 버전: v1.3.2 이하)
14. Wiegand 리더에 대해 Card Only 이외의 인증 모드도 설정이 가능한 문제 (발생 버전: v1.3.2 이하)

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bln2_revision_note_140

Last update: **2021/07/01 15:54**