

콘텐츠 테이블

- 2.1.0 버전 (V2.1.0_221005) 1
 - 날짜 1
 - 신규 기능 및 개선 1
 - 버그 수정 1

2.1.0 버전 (V2.1.0_221005)

날짜

2022-10-05

신규 SE 프로세서가 적용된 장치의 경우 펌웨어를 v2.1.0 이상으로 업그레이드 한 뒤 하위 버전으로 다운그레이드 할 수 없으며, 하위 버전에서 커스터마이징한 펌웨어도 다운그레이드 할 수 없습니다.
기존 SE 프로세서가 적용된 장치는 하위 버전으로 다운그레이드 할 수 있습니다.
장치의 신규 SE 프로세서 적용 여부 및 펌웨어 다운그레이드 가능 여부는 장치의 시리얼 번호를 확인한 뒤 슈프리마 홈페이지(supremainc.com)에 문의하세요.

신규 기능 및 개선

1. 듀얼 SE 프로세서 지원
2. 출입문 개방 사유 관련 로그 분리
 - 퇴실 버튼에 의한 출입문 개방 요청
 - 관리자에 의한 출입문 개방 요청
3. 퇴실 버튼 입력에 대한 릴레이 비활성 옵션 추가
 - 퇴실 버튼 입력 시 출입문 열림 요청 로그는 발생하지만 릴레이는 동작하지 않도록 설정할 수 있는 옵션 지원
4. 스마트 카드 바이트 순서 설정 지원
 - Wiegand 또는 OSDP 로 출력되는 데이터 값에 대해 바이트 순서를 설정할 수 있도록 지원
5. 슬레이브 장치로 연결된 FaceStation F2에서 보안 탬퍼가 발생한 경우 OSDP ID도 삭제되도록 개선

버그 수정

1. 펌웨어를 v1.1.0 이하에서 v1.1.1 이상으로 업그레이드할 경우 마이그레이션 관련 오동작이 발생하는 문제 (발생 버전: v2.1.0)

- 마이그레이션이 완료되지 않고 장치가 메인 화면으로 부팅되며, 일부 키가 동작하지 않거나 비정상적인 화면이 표시되는 문제
2. 모바일 카드 인증이 갑자기 동작하지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
 3. 장치에 연결된 LAN 케이블을 분리 후 다시 연결했을 때 DHCP로 IP가 할당되는 시간이 오래걸리는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
 4. 사용자 얼굴을 연속으로 등록하거나 메인 메뉴를 반복적으로 터치하면 장치가 재시작되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
 5. 카드를 사용하여 장치에 인증할 때 정상적으로 인증되던 카드가 간헐적으로 인증 실패하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
 6. 얼굴 인증 시 장치에서 보여지는 미리보기 화면이 실제 장치 앞의 상황과 다르게 보여지는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
 7. 얼굴인증 모드가 꺼져 있을 때 얼굴을 등록한 사용자가 얼굴인증 모드가 켜져 있을 때 얼굴로 인증하면 실패하는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
 8. 장치에서 얼굴인증 모드를 1:N으로 설정하고 BioStar 2에서 다수의 비주얼 페이스를 전송했을 때 장치에 저장 가능한 최대 비주얼 페이스 수가 초과되어도 저장되는 문제 (발생 버전: v1.0.0)
 9. 카드 인증 시 데이터베이스 및 캐시 메모리가 깨져 인증에 실패하는 것을 방지하기 위한 구조 개선 (발생 버전: v1.0.0)

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:fsf2_revision_note_210

Last update: **2023/02/09 10:28**